



~ ; ' ¢ ý ~ • ' ' £

a » A - {

~sŠowMxz žc<sup>a</sup>»è6 }  
y!ZoXi^M{  
~<sup>a</sup>»<sup>2</sup>txz žc\wA-{}  
ySj^X i^M{

/ {M>|hÔùtz }esÝ~UI\“Qoz @b‡hxO‡+  
!Z " DóQq%!tú\$ •wC\UÝ ^•"Ôù{  
 « TM {M>|hÔùtz }esÝ~UI\“Qoz ‡ Sw‡••  
O‡+!Z"DóQz t|ú\$ •wC\UÝ ^•"Ôù{

**- 9 P w ~ †**  
t‡Um TsM'O«™'z -9P> uÝt~†'oXi^M{

uM<sup>2</sup>      « TM

Šž »" Æ Ñp w Á•M<sup>2</sup>w  
~" "xz N‡t'~" Û•  
b" •Đ-pb{

Á•M<sup>2</sup>

**w ~ Ý**  
f' àÖæt‡~ÁU" -O~ ä¼=UK"Ôùx~†'oXi^M{  
„°ŽØtÝúUÇ£°oM"Ôùxz †^oXi^M{

-†      ÁU"      ‡

~ wÁ U"z O wvSx' tÁgsX ‡p) ^UZR"c"  
ypb{  
~Ž=fšwÇMh>€ b"Mxz i Žíw1+ Ö"í"p  
y -Ø> \*M<sup>2</sup>t•MoŽ=fš>†^oXi^M{

**w ~ ...**  
é"á"šž»"~; ' oÚ~t~...`o  
Xi^M{

! w-w-z f't ~" œpXi^M{

**w Ø "** f ŽØ " •Ñ °w Rü S>èttæloXi^M{  
„°Ø " •š æUÁXs"‡p æloXi^M{

« TM

~ŽØ "UÁMÔùx  
y!ž@i> ‡z ~ Û•‡b{  
~"v"~" whŠ°Ø "†^Xi^M{  
y x i~ž° pb{ Ø "Æ wÔùz )`%lq UpV‡  
ydœ{‡hz~ž> ‡ ^d"•K"‡b{  
~Ø " íx °ætÝúUÖ'sM'Oz z>t<sup>2</sup>Z oØ " }  
yæloXi^M{ °ÝúU°ætÔhÔùx "†MoXi^M{

Ñ°wRü SUè†  
3Ø " S

**Ú" © i~**  
%øÝ£' wx÷6w 'z ‡hx%•aÚ" ©i~@"´p  
"wt•"t)È øx!È w) aø>í°° tC"ð'o  
GÖXi^M{

a x÷6 '«

a %•aÚ"©i~@"´«

P-;± ¶t ah•"p]-;Xi^M{

**w ) ^**  
) aøU' zØtxab"‡p  
lÚYt)` œpXi^M{

~üŠàÖx w‡ÇV•íž@i w ‡t'"  
y~ Û•>ÝXhŠĐ-pb{  
~ »ép\_MowàÖxĐ-pb{  
~>) `°w<sup>2</sup>wÆž Ä ^xkĐpb{  
~X<^dh' x-;`sMpXi^M{

**ÆžÄ ^**  
pí ©" èi½ p' Š.>{ øŠ.>s^ sM£zÆžÄ>  
ú'wM<sup>2</sup>t~íw i'~"»U\_QsXs"‡p Š œ  
pXi^M{  
~íí'~"»U  
\_QsXs" ‡p Š %

èi½s

« TM

~íw i'~" »U\_QsXs•  
y ~>4f'oXi^M{  
aSs ^x'sMpXi^M{

/

^Æ xÆž Äw ^•z ÆžÄ  
w ^t l½b" Qówý<>  
ÝXhŠĐ-pb{ÆžÄ> Š  
M<sup>2</sup>ts8^dsMpXi^M{

**€ i f ~ Ý**  
£ ÆžÄw ^ à ~íw i'  
y - "» U\_QsMlq>~Ýb"}

£ ) aøw•" ~íw i'~"»  
à ÆžÄz Øt Ú" ©i~@"´'poz aøw (zw  
y •" UÚ" ©i~@"´w 6'Ž°pK"lq >~Ýb"}  
• wÔù€úæ>~†'ý'M' t "ðQo6Sª»oXi^M{

6'c"      6'c"  
aøw(z)      aøw(z)

**> µ ¼ g** ~;^•";+Ý"š"wa»~ g  
ÚÇážçt,nVî^oXi^M{

**- 9 rgxjØtGL`oM‡b{**


xŠ.T' ÆžÄ>Ž'h‡‡L"~sMlq{  
yÝúwÇ£w-z \$MBX #JUJOHæw-øwhŠ  
x'>€ú'h™t aSwva>CQsMpXi^M{  
xÚcp9€b"Ôùx <<Žíw 'm) " b•vÉ  
srp' æ•wä;>w-Xi^M{  
x Öi½"t"Á‡ ÚÇMoM"æütX€úpV‡dœ{  
yÜ•UC\b"ª•whŠ  
xz|± ¶ q w'~ž ÄxzÆžÄ> Š ^b"q  
-Šæi~UÆž Ä>éž«b"hŠz ÆžÄ>Žb\qxZR  
‡dœ{ }«™Xi^M{

同梱包の専用保温材を**必ず**使用してください。

## 10 保温処理

### 1) 保温材のセット

継手専用保温材の仮止めテープの剥離紙を剥がし、継手外周部にセットしてください。  
管保温材の端部と隙間が空く場合は、別材を充填して埋めてください。

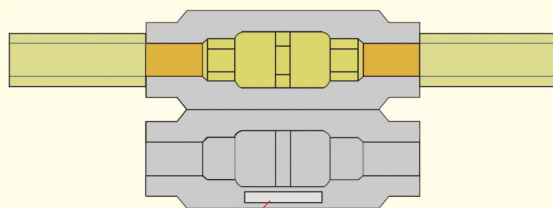


仮止めテープ



### 2) 保温材の接続

継手専用保温材及び管保温材との合せ面を接着剤または保温材接続専用テープを使用して固定してください。  
異径継手では、継手専用保温材との合わせ面の段差が大きくなる場合がありますので、隙間が無いように固定してください。

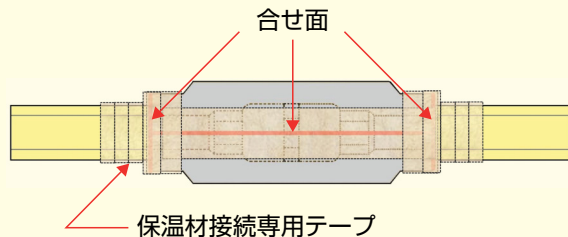


#### ご注意

保温材の厚さは20mmです。  
管の保温材が10mmでも、継手部は、安全の確保のため、専用の20mm保温材を必ず使用してください。  
保温材に隙間が空いていると、結露して水が落ちるおそれがあります。


## 接合後の注意事項

### 分岐管を接続する場合

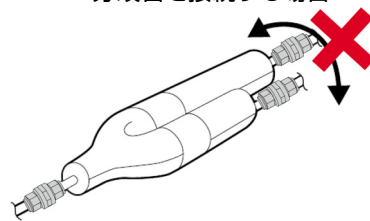


締付け後は分岐管を過度に回転させないでください。

### 曲げ配管を接続する場合

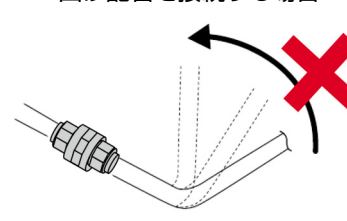

曲げ配管側に継手を接続したうえで、配管との接続を行ってください。  
締付け後に配管の向きを過度に変えて、ねじらないでください。

### 接続後の配管曲げ



継手、配管に曲げ応力を加えないでください。

	禁止事項	理由	自己チェック
I	保温材のカッターナイフでの背割り	銅管に傷を付けて冷媒漏れの恐れがある	
II	銅管の外周取りが無いこと	パッキンを傷付けて冷媒漏れの起きる恐れがある	
III	差込標線が無いまま銅管を差込むこと	差込み不足の異常が発見できず、冷媒漏れの起きる恐れがある	
IV	緑のインジケーターが、見えている状態で放置すること	継手性能の不足により脱管する恐れがある	
V	ナットが締められているが差し込み標線が見えない状態で放置すること	標準施工されていないので、冷媒漏れや、脱管の恐れがある	
VI	継手を分解すること	継手性能が発揮しない状態となり脱管や冷媒漏れの恐れがある	